


Skrócona instrukcja wykonania schodów w systemie
PROFIL SCHODOWY SW
z posadzką z płytek ceramicznych na wspornikach SMART



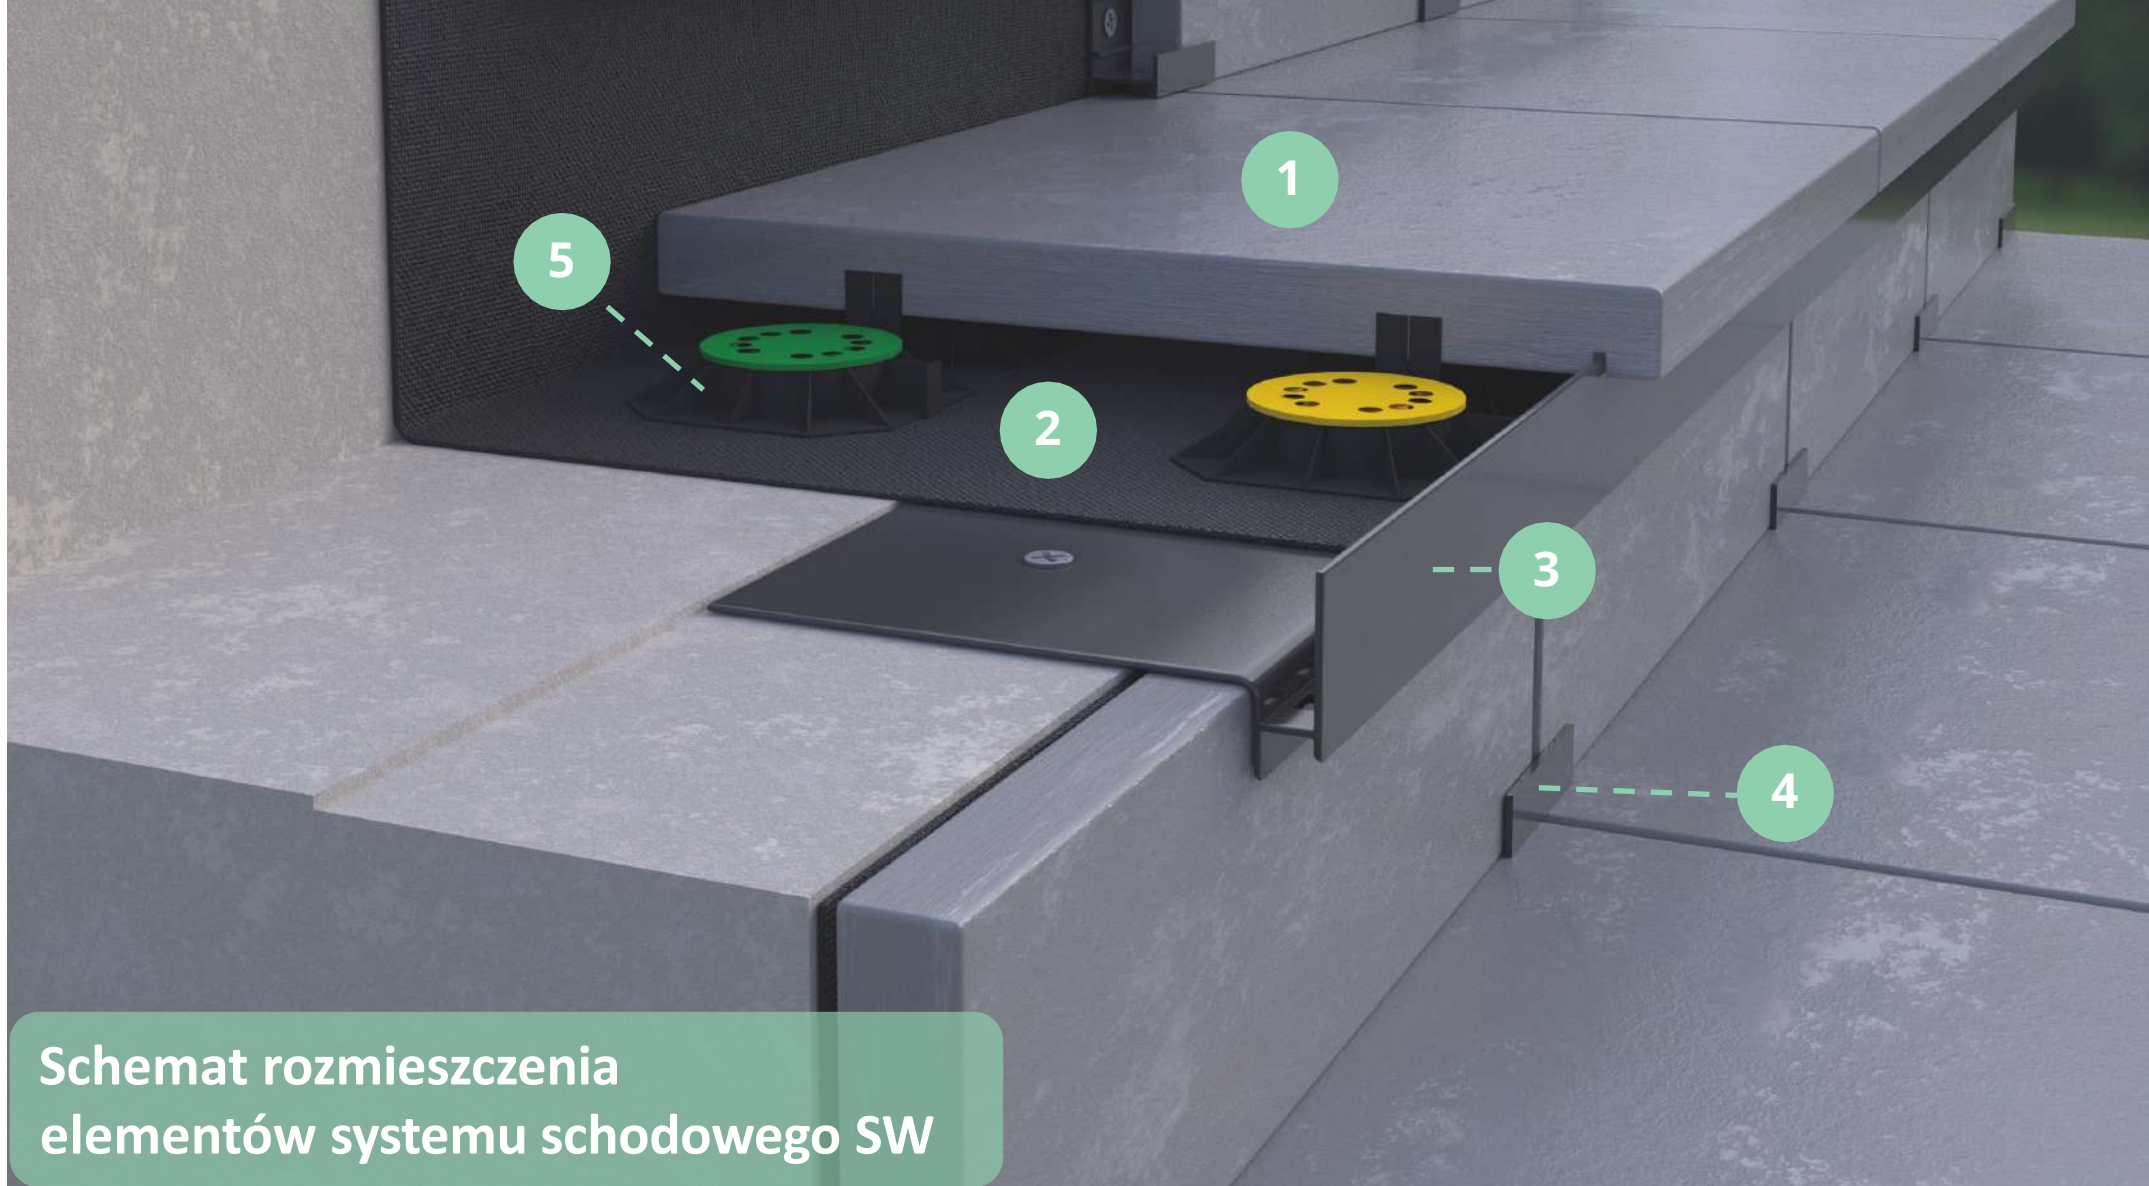

Schemat rozmieszczenia elementów systemu schodowego SW

Płyty gresowe, kamienne grubowarstwowe



1

Membrana EPDM Renoplast



2

Profil schodowy SW dł. 200 cm



3

Wspornik SWD 6 cm




4

Wspornik SMART




5

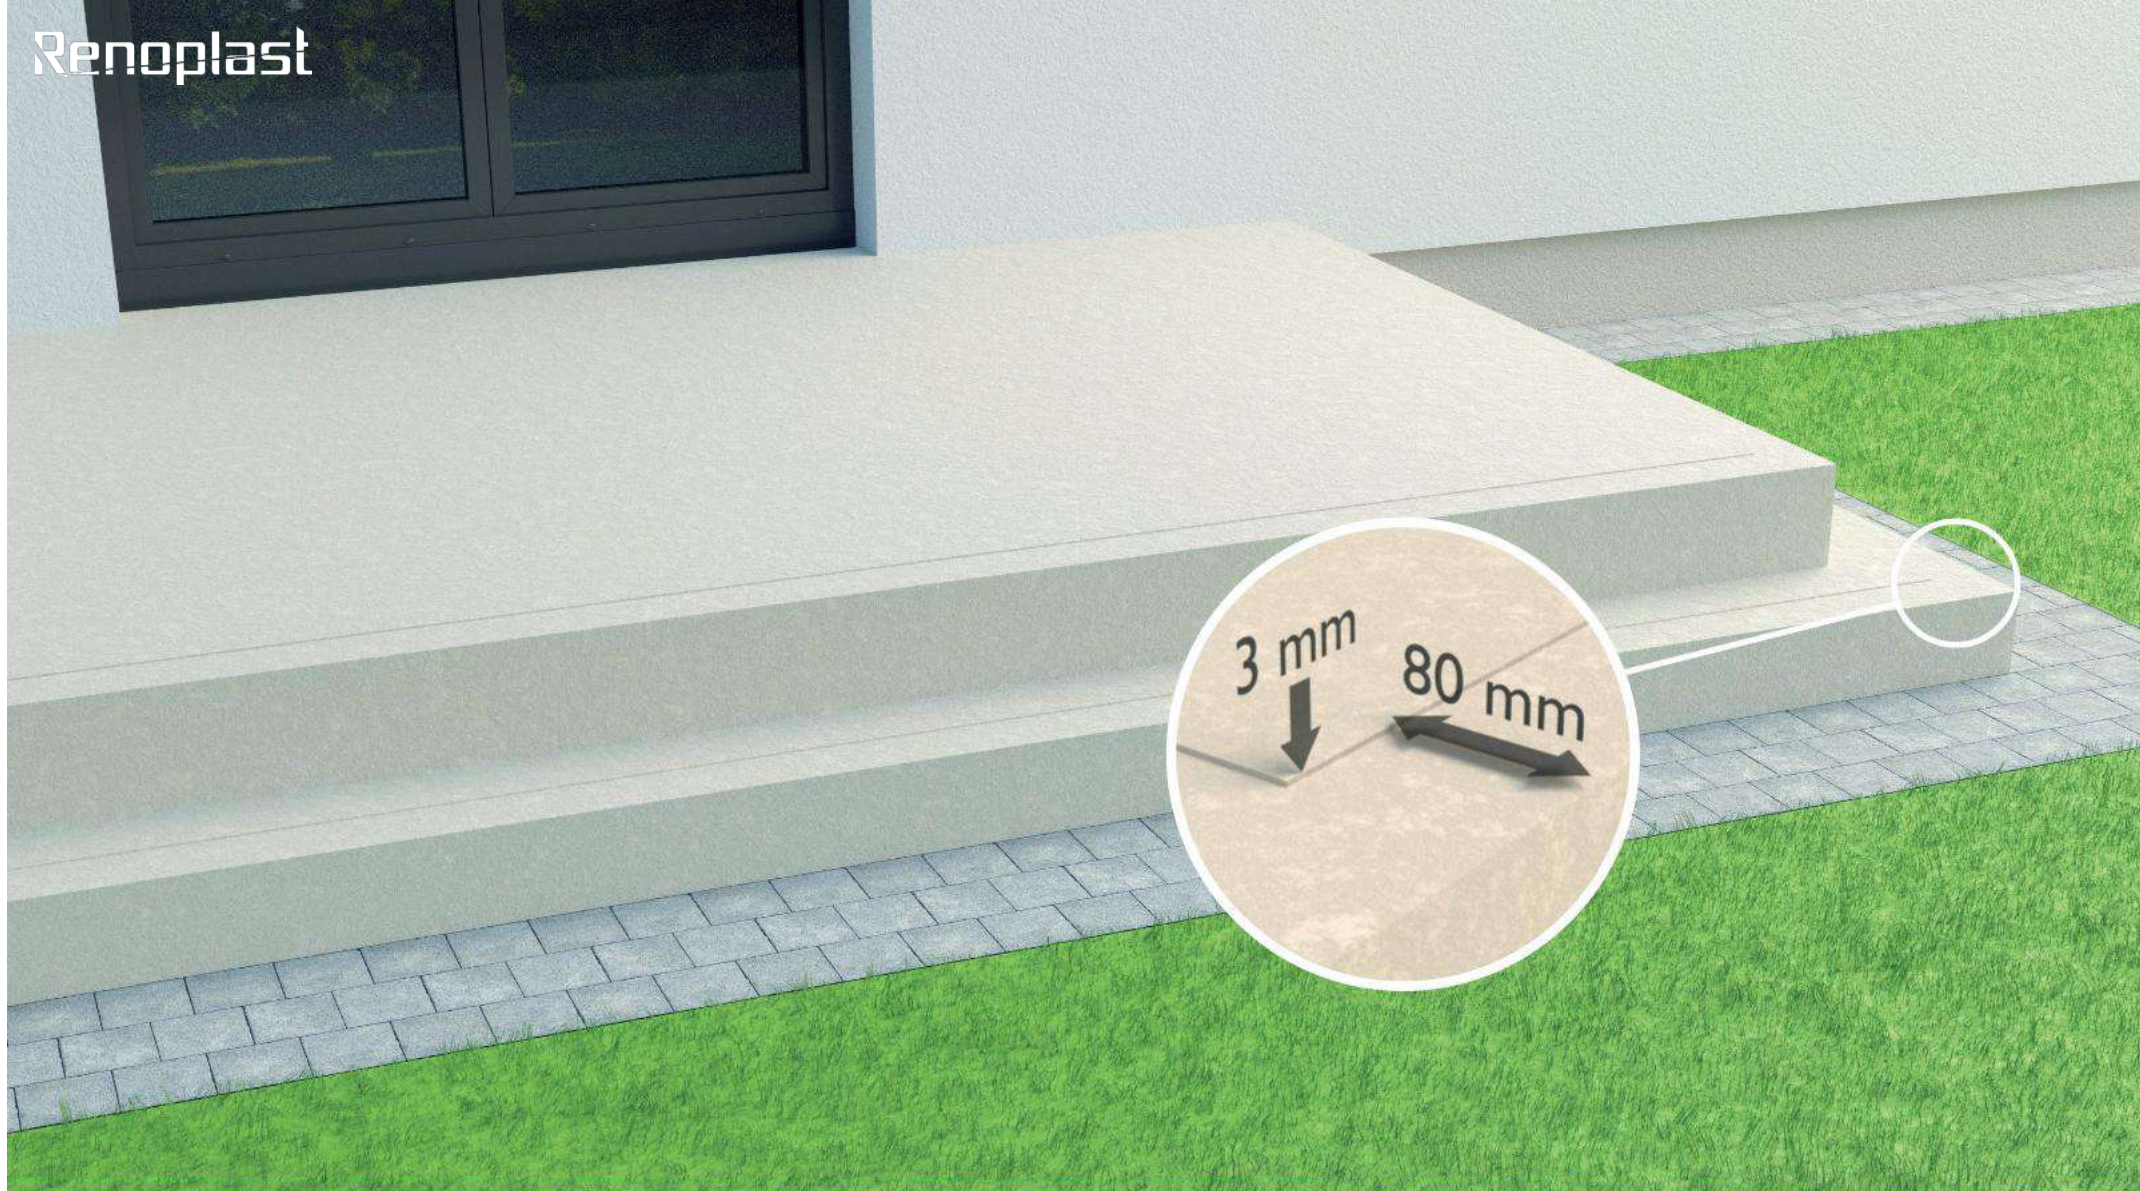


Podkład tarasu i schodów

Zaleca się, aby wzdłuż stopnic schodów i krawędzi tarasu, na szerokości montowanego profilu 80 mm, wykonać obniżenie podkładu na głębokość około 3 mm, tak aby zamontowany **profil schodowy SW** licował się z płaszczyzną podkładu. Schody powinny być równe i nośne ze spadkiem 1,5 – 2 % w kierunku krawędzi czołowej.

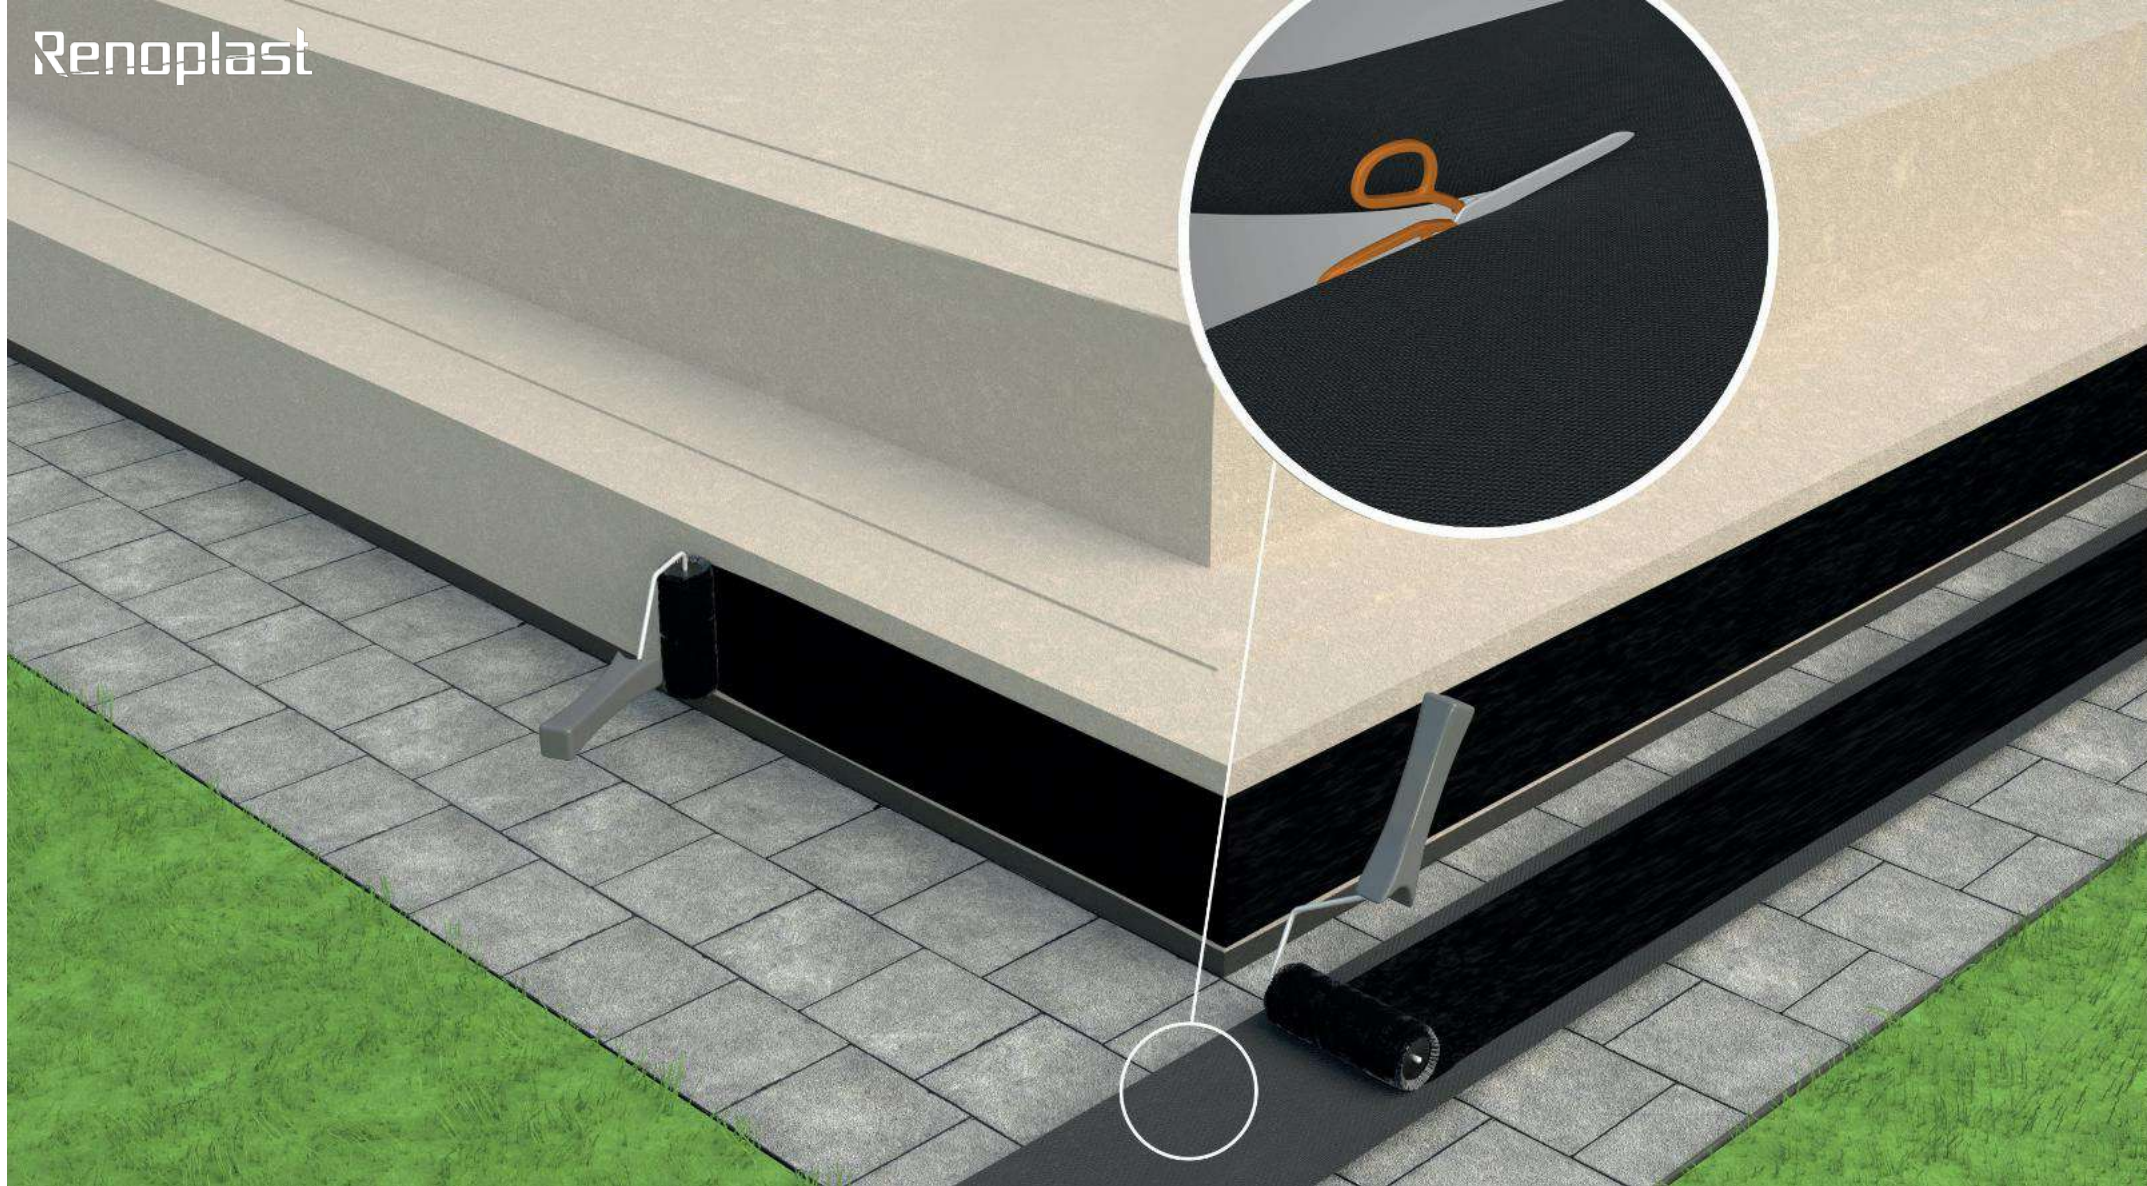


Wykonanie warstwy hydroizolacji na podstopnicy

Na powierzchni najniższej podstopnicy oraz na odciętym wcześniej pasie **membrany EPDM Renoplast** наносimy wałkiem klej **RENOSTICK RS 10**.

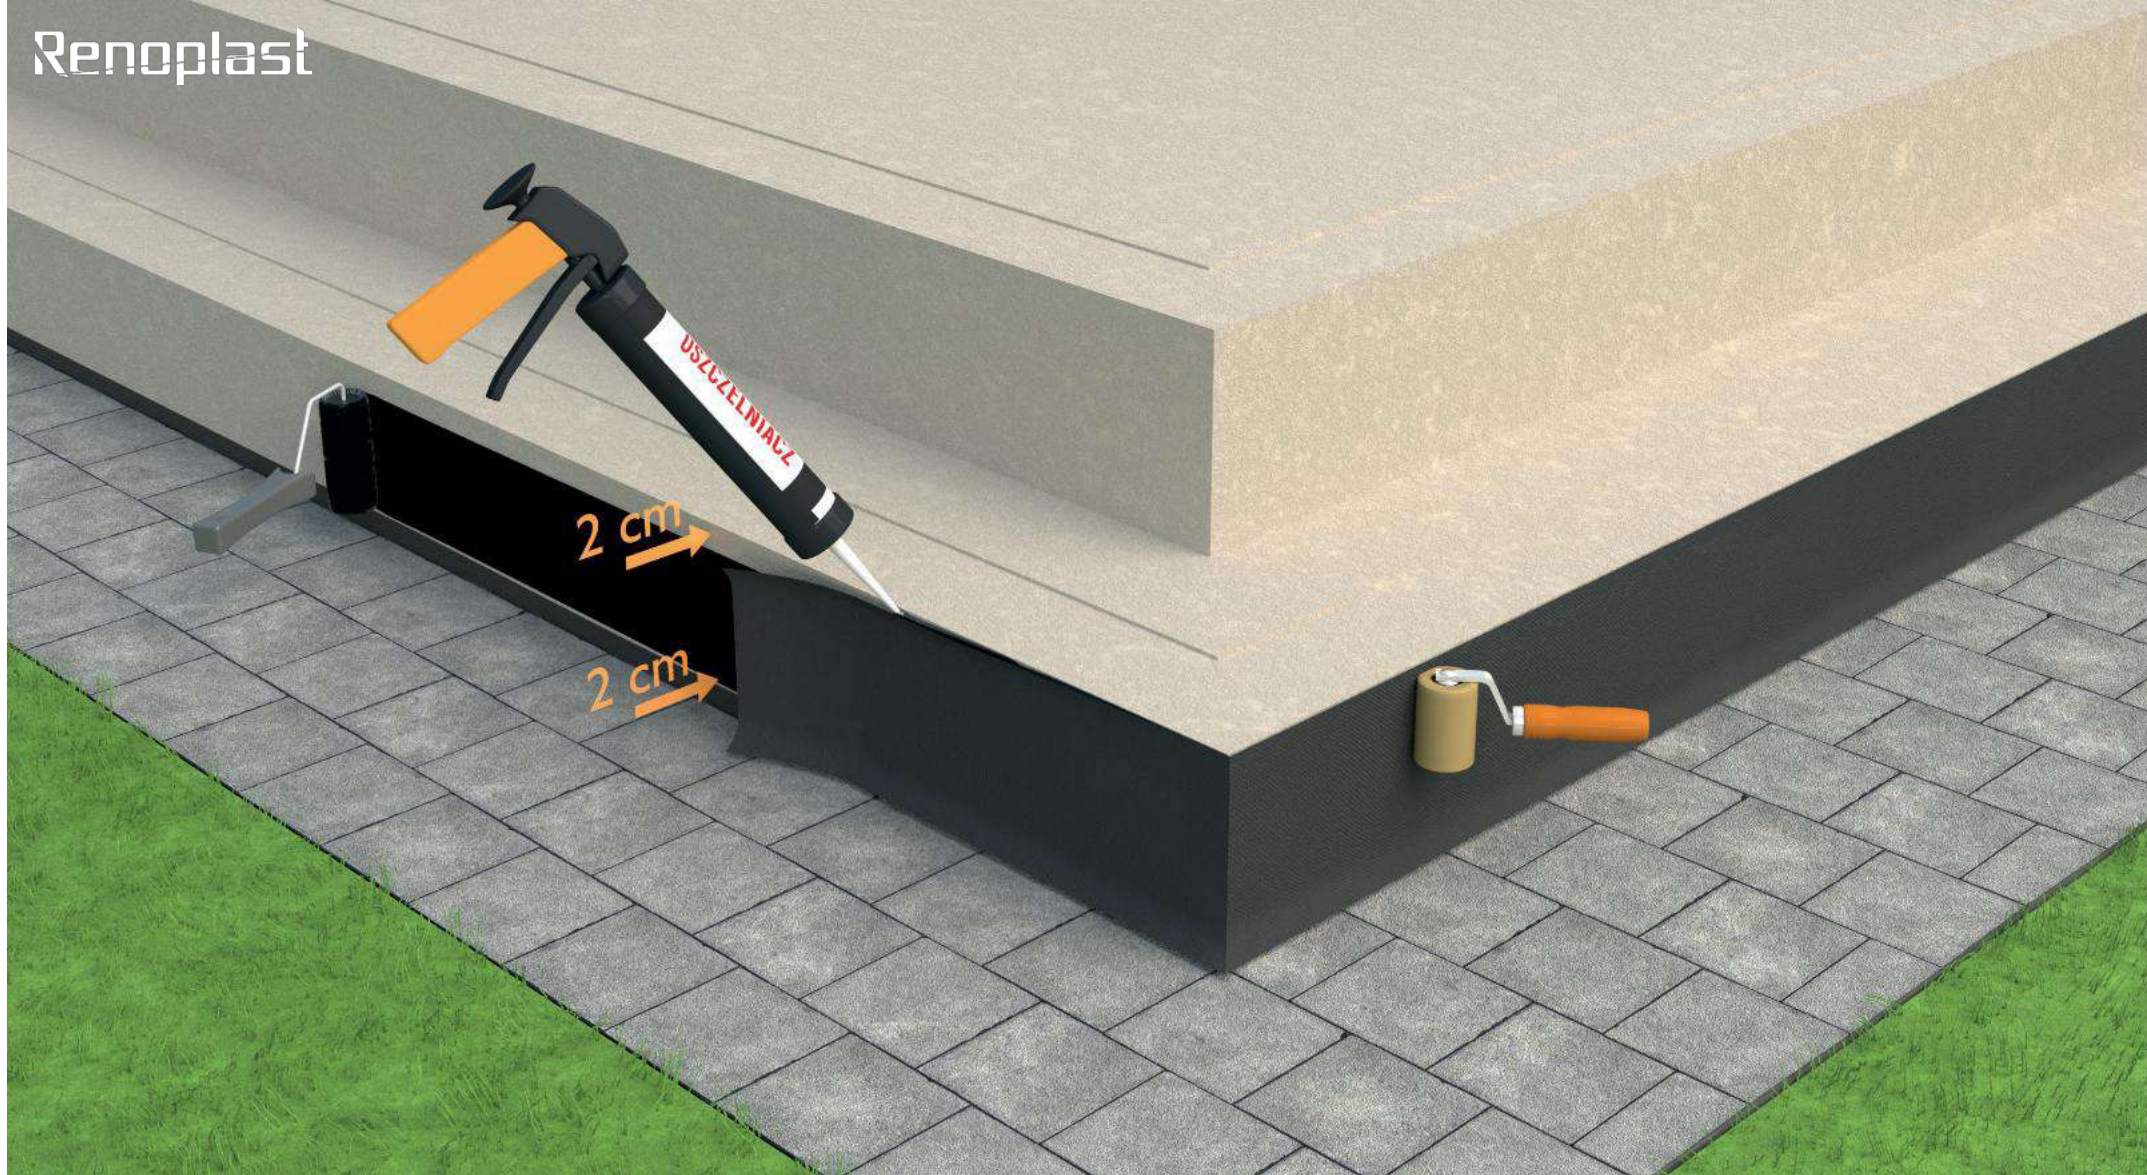


Klejenie membrany EPDM Renoplast z uszczelnieniem łączy

Po upływie czasu od 5 do 15 minut, dociskamy wałkiem membranę do podłoża. Wzdłuż krawędzi membrany наносimy masę uszczelniającą, dociskając wałkiem, tak aby jej nadmiar wypłynął spod krawędzi membrany. Membranę łączymy z hydroizolacją pionową lub poziomą z fundamentu schodów.

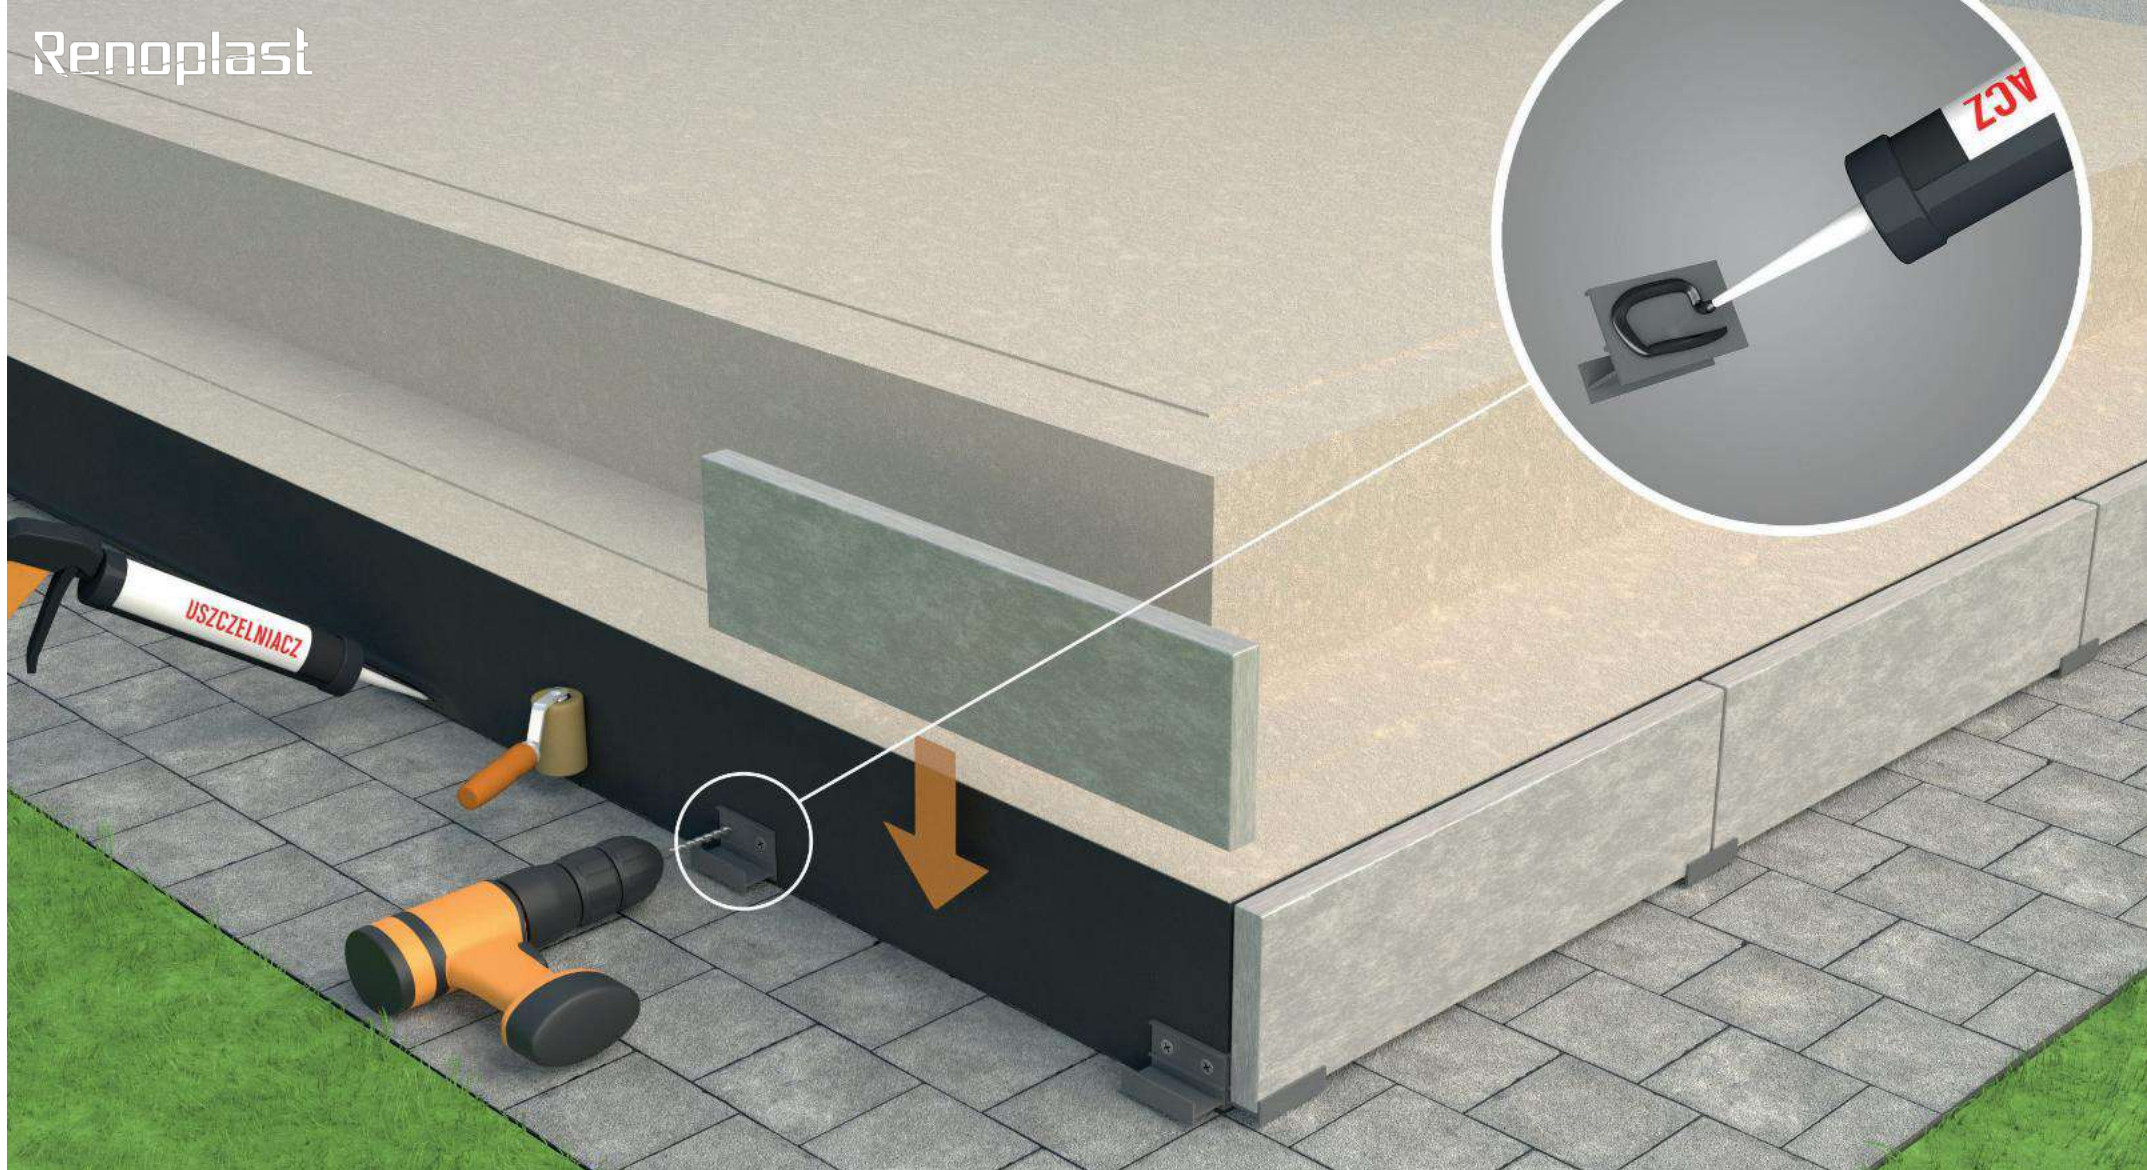


Montaż płyt na podstopnicy

Na tylnej ścianie wspornika dolnego наносimy uszczelniacz (szczegół na rysunku). Następnie dolny wspornik montujemy mechanicznie za pomocą kołków rozporowych. Dolny wspornik montujemy wzdłuż dolnej krawędzi podstopnicy o osiowym rozstawie równym długości pasów płyt ceramicznych. Na wspornikach układamy płyty podstopnicowe.

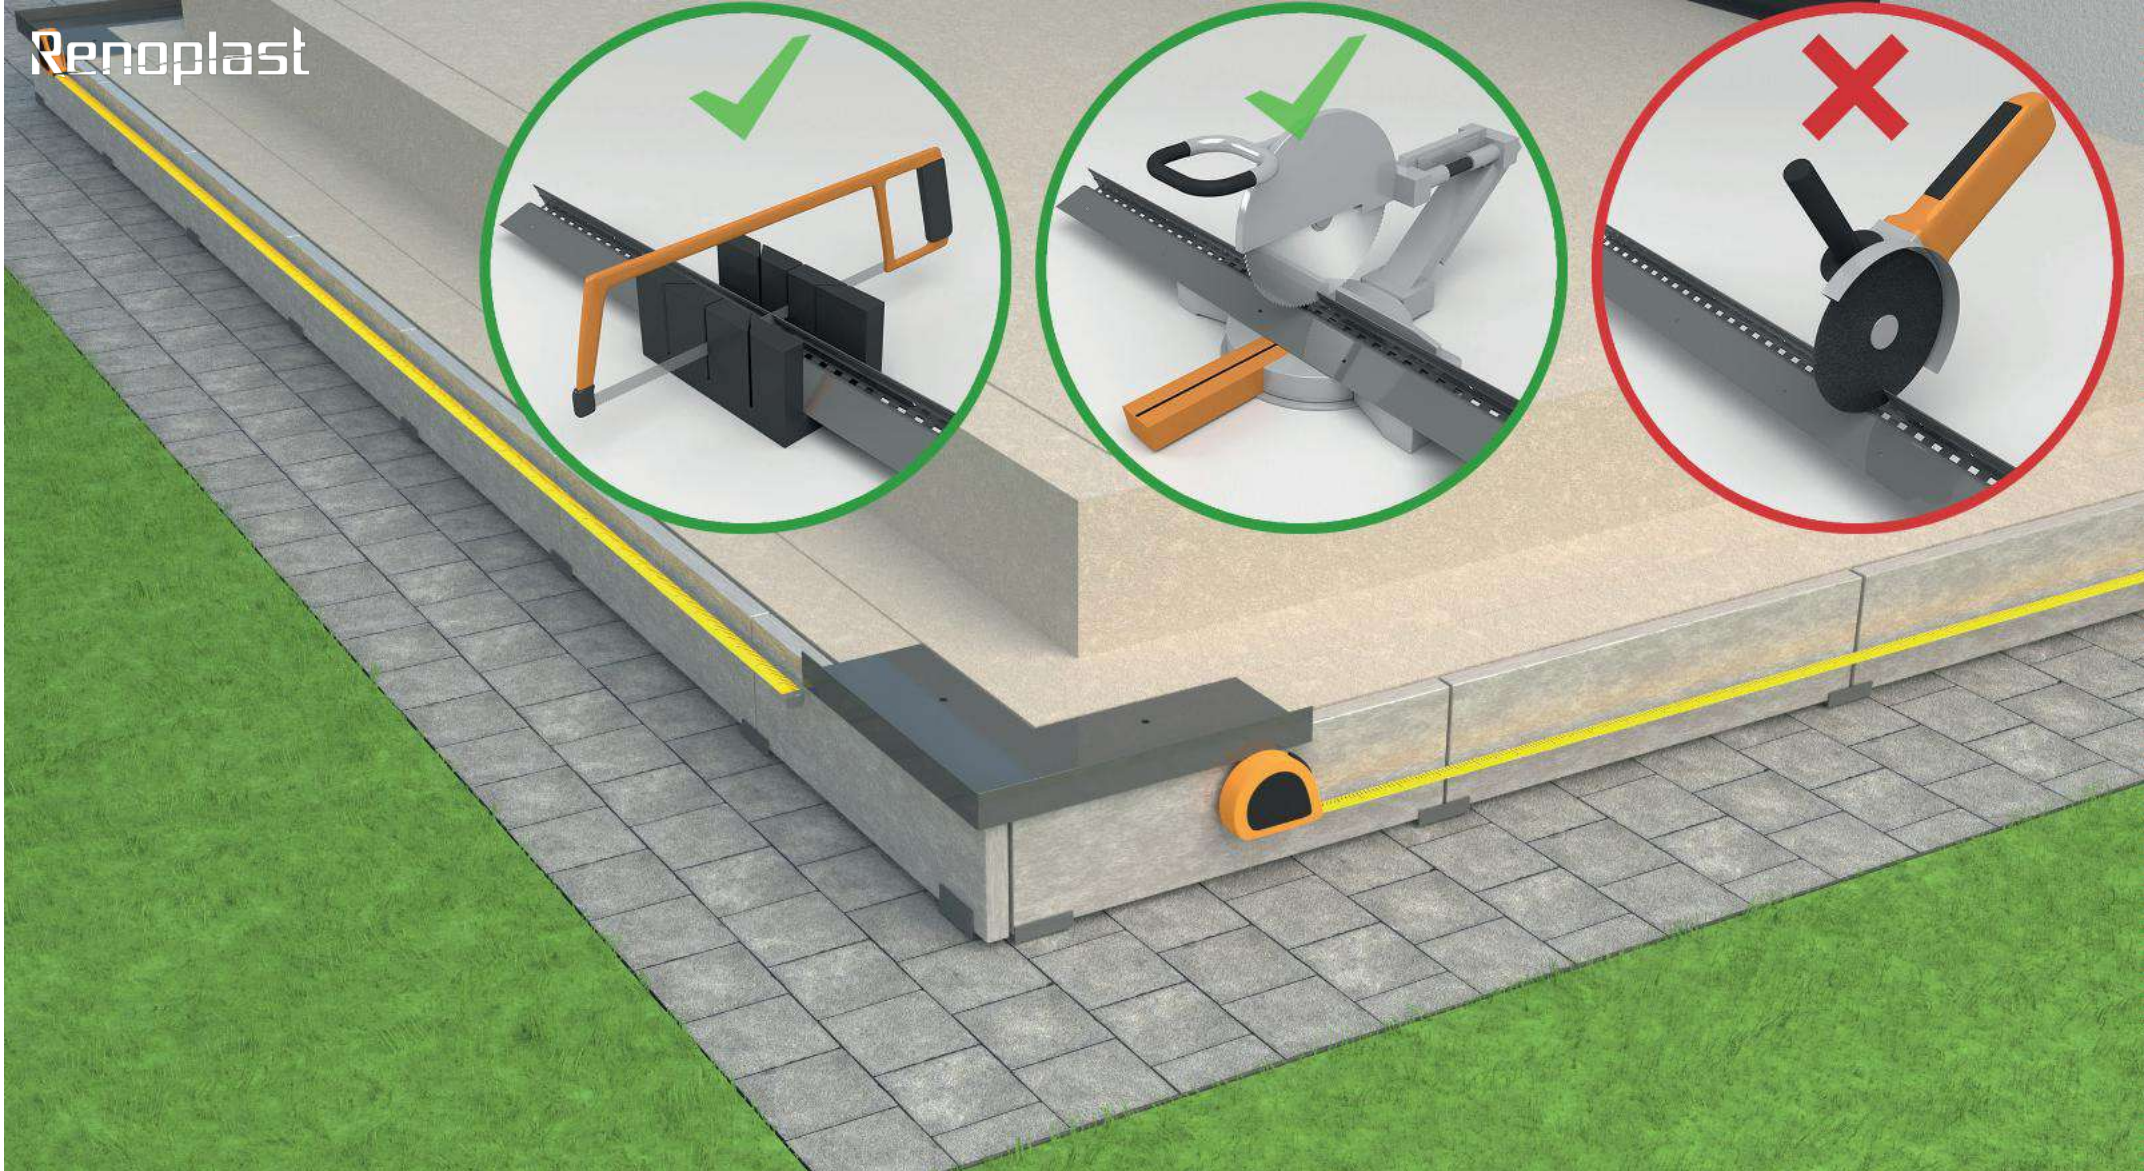


Przygotowanie profili schodowych SW

Prace rozpoczynamy od wstępnego mocowania narożników, za pośrednictwem kołków rozporowych (kołki rozporowe w zestawie z narożnikiem). Kolejną czynnością są pomiary odcinków prostych, których celem jest przygotowanie (przycięcie) profili prostych. Profile proste powinny być tak przygotowane, aby w miejscach gdzie występują połączenia pozostawić szczeliny dylatacyjne o szerokości około 2 mm i 5 mm przy ścianie. Cięcie profili powinno być wykonywane ręczną piłą do metalu lub mechaniczną z odpowiednią tarczą do cięcia aluminium. Cięcie innymi narzędziami może powodować uszkodzenie powłoki lakierniczej, co jest niedopuszczalne.

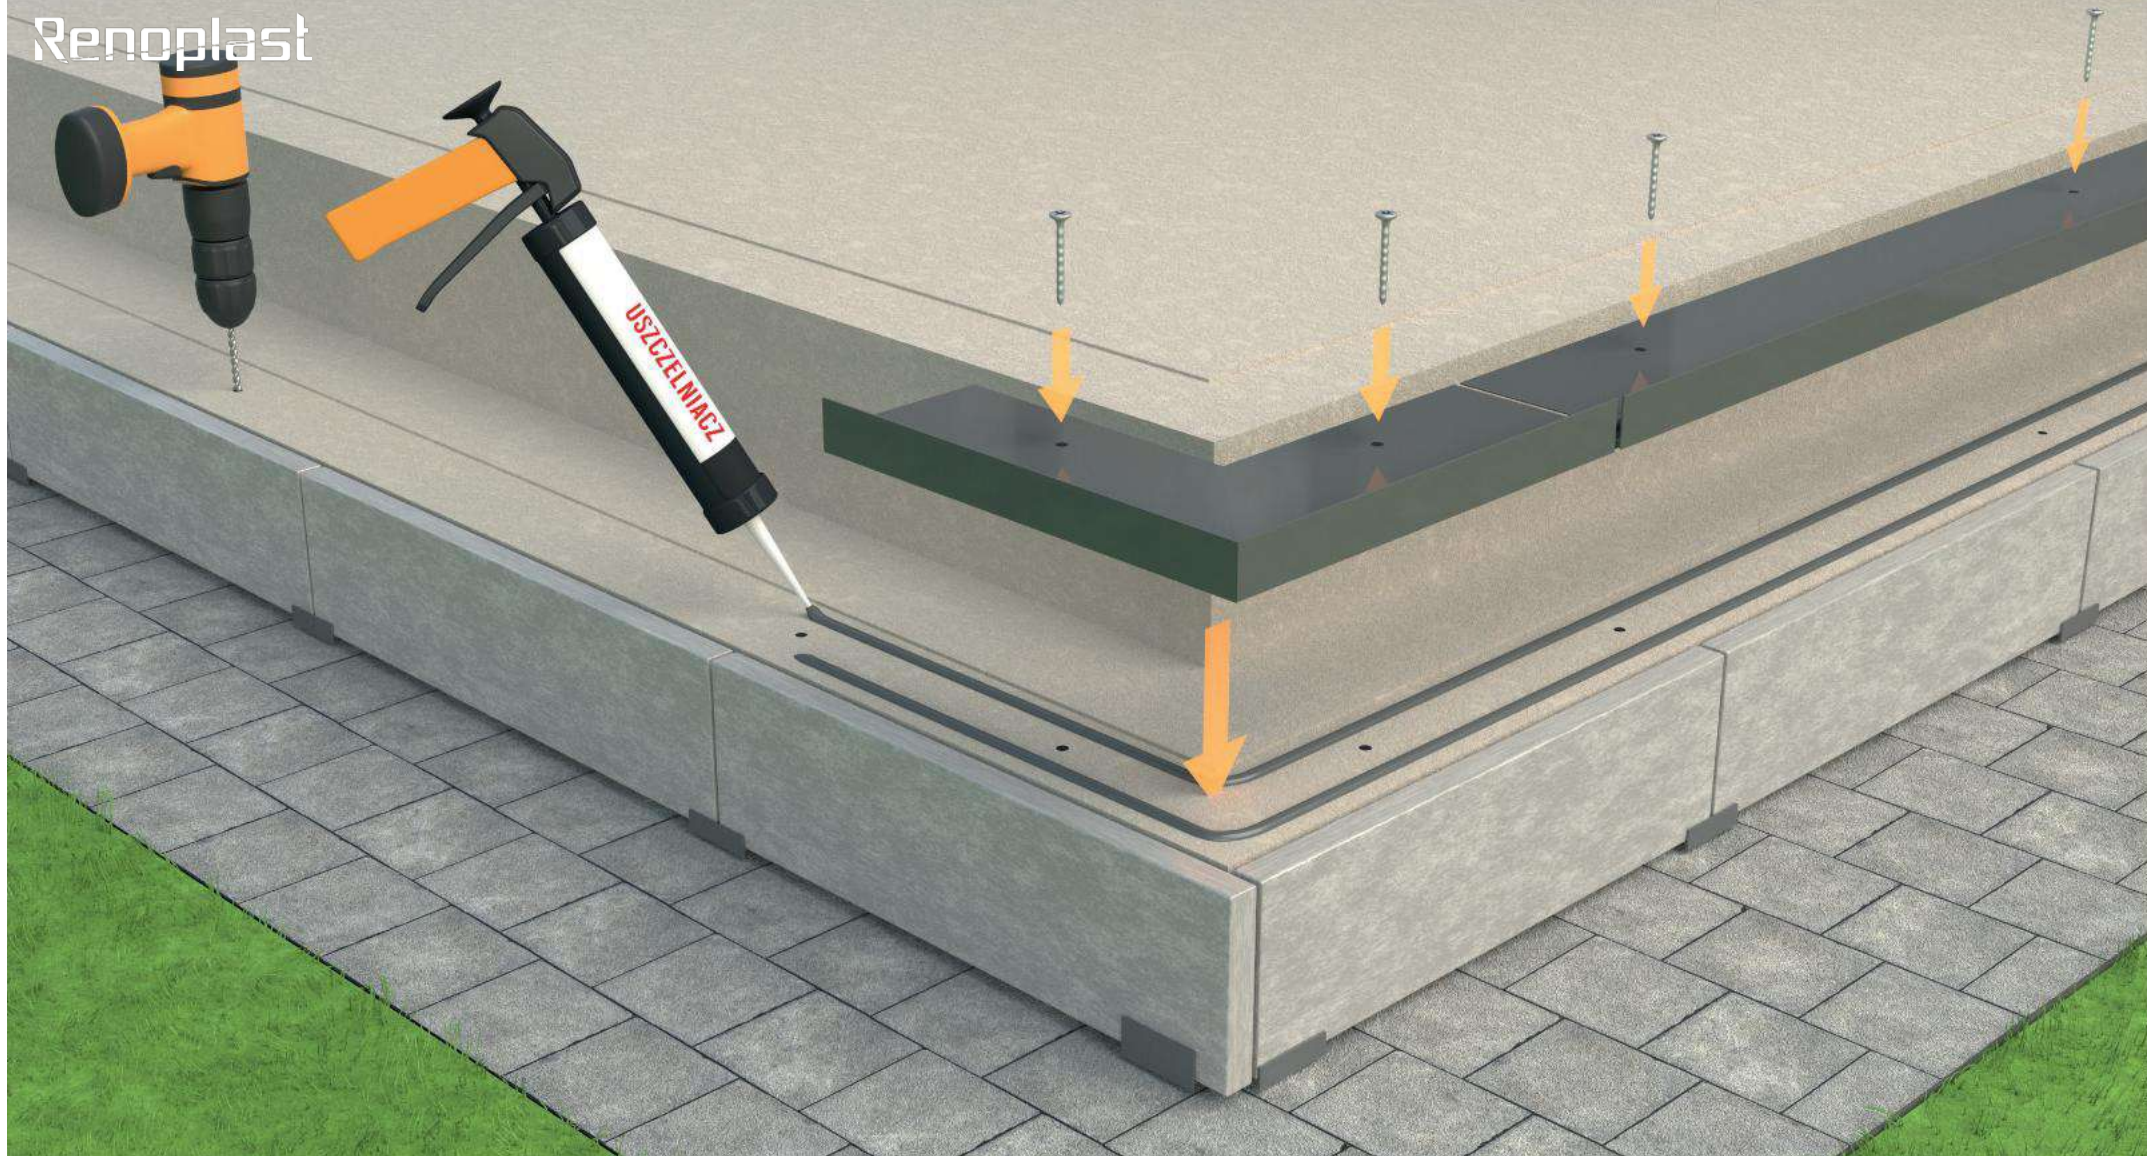


Montaż narożników zewnętrznych SW 90 oraz profili schodowych SW

Narożniki osadzamy na elastycznej masie (np. poliuretanowej), a następnie mocujemy mechanicznie za pomocą wcześniej osadzonych kołków rozporowych. Profile proste osadzamy w analogiczny sposób jak narożniki. Korzystając z rozciągniętego pomiędzy narożnikami sznurka i poziomicy, dbamy o ich równy montaż.

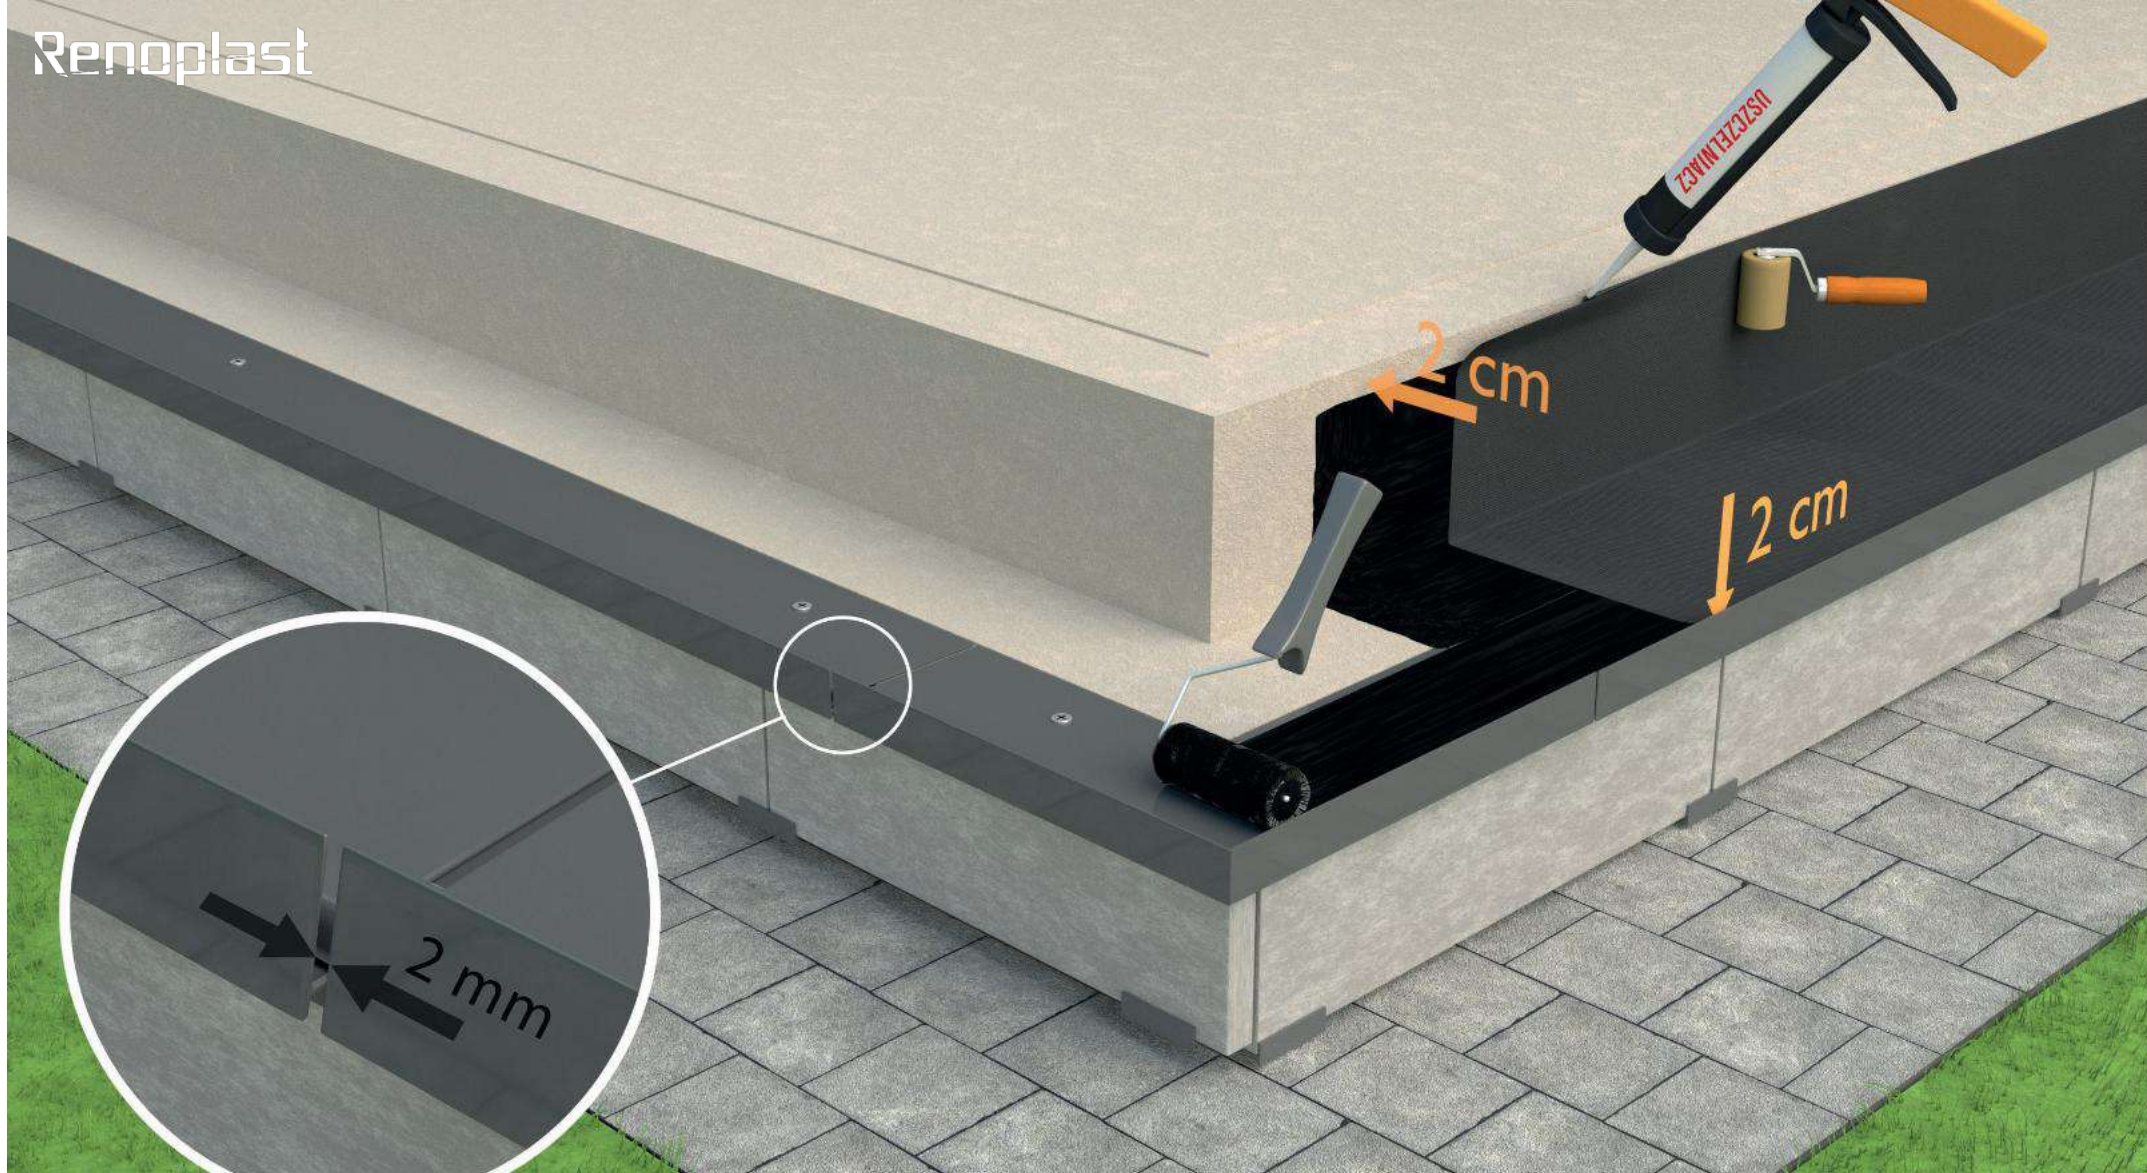


Klejenie membrany EPDM na powierzchni stopnicy i podstopnicy

Na powierzchnię stopnicy i kolejnej podstopnicy наносimy klej **RENOSTICK RS 10** i po upływie od 5 do 15 min kleimy wcześniej przygotowane pasy z **membrany EPDM Renoplast**. W narożnikach zewnętrznych wklejamy prefabrykowane **narożniki zewnętrzne EPDM**.

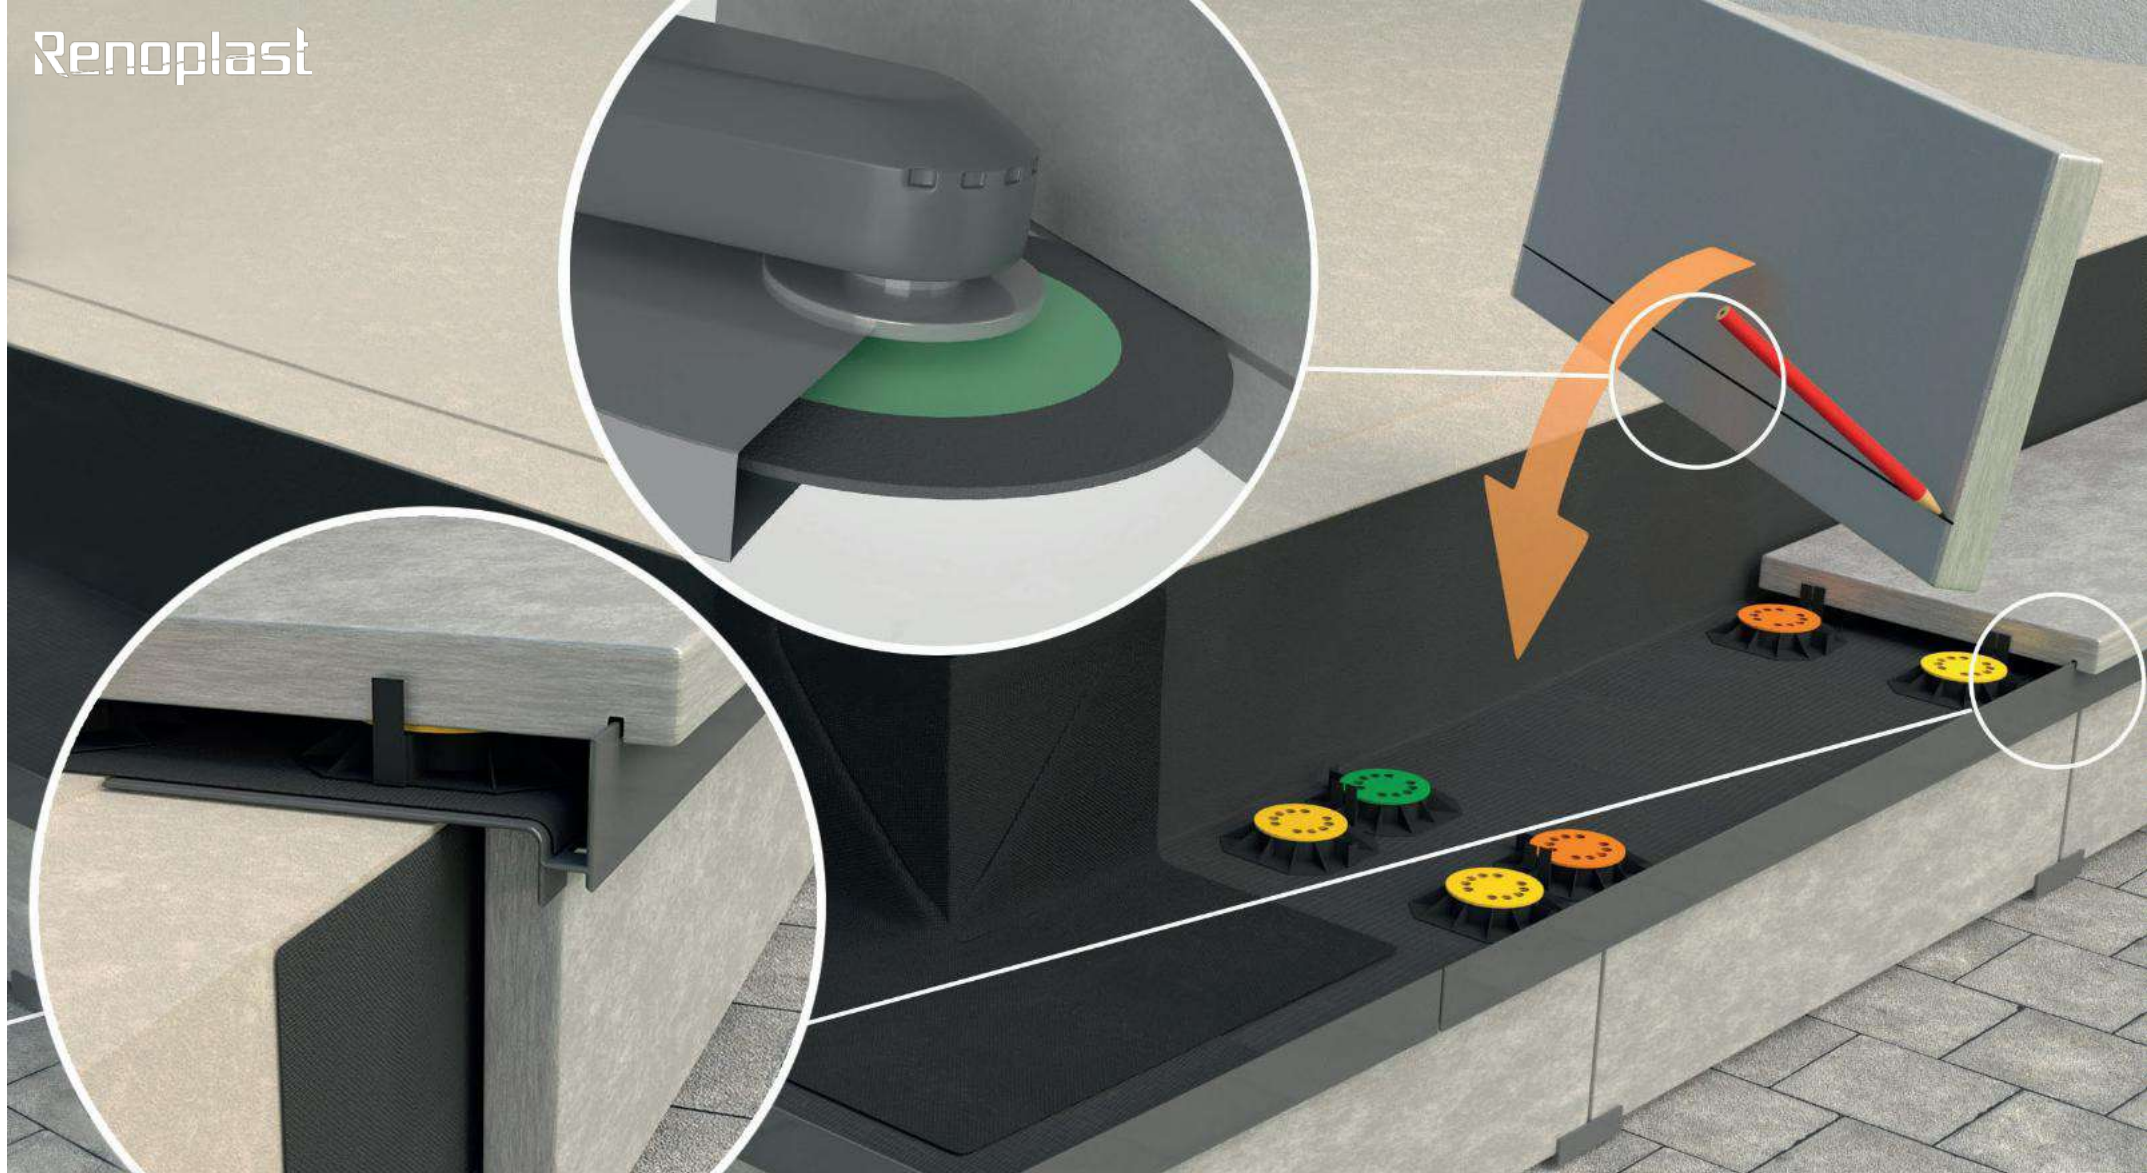

Układanie płyt stopnicy


Na stopnicy układamy **wsporniki SMART**, a następnie docinamy płyty. Na spodniej powierzchni płyt nacinamy wzdłużną bruzdę o głębokości około 5 mm tak, aby pionowy kołnierz na **profilach schodowych SW** po montażu umiejscowiony był w brudzie na płycie. **Uwaga! Płyta nie może wspierać się o profil SW, kołnierz na profilu zapobiega jedynie przemieszczaniu się płyt w płaszczyźnie poziomej.**

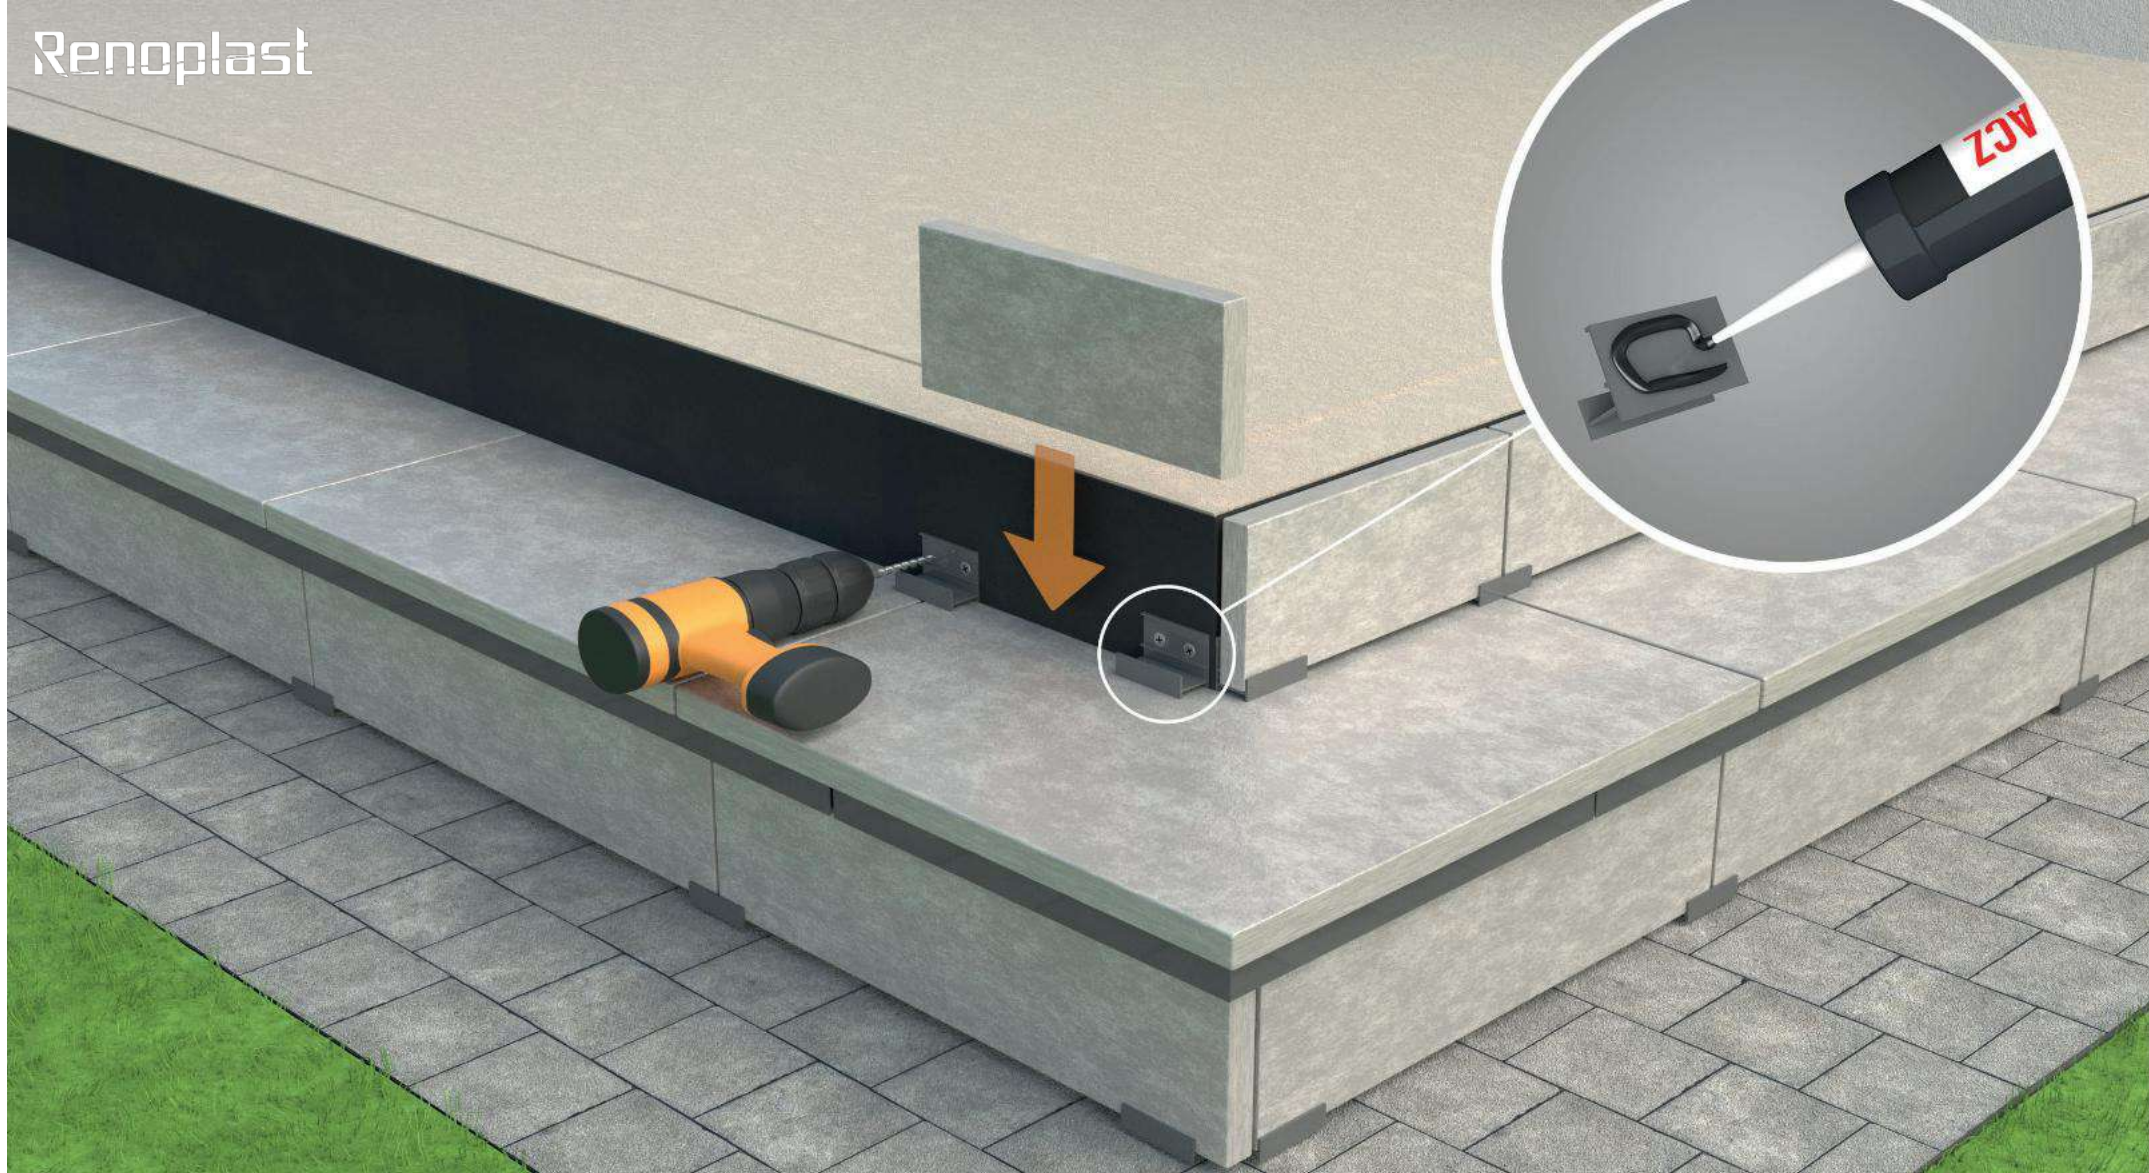


Montaż płyt kolejnej podstopnicy

Montaż płyt kolejnej podstopnicy wykonujemy analogicznie do pierwszej.

SYSTEM PRO W35 PLUS

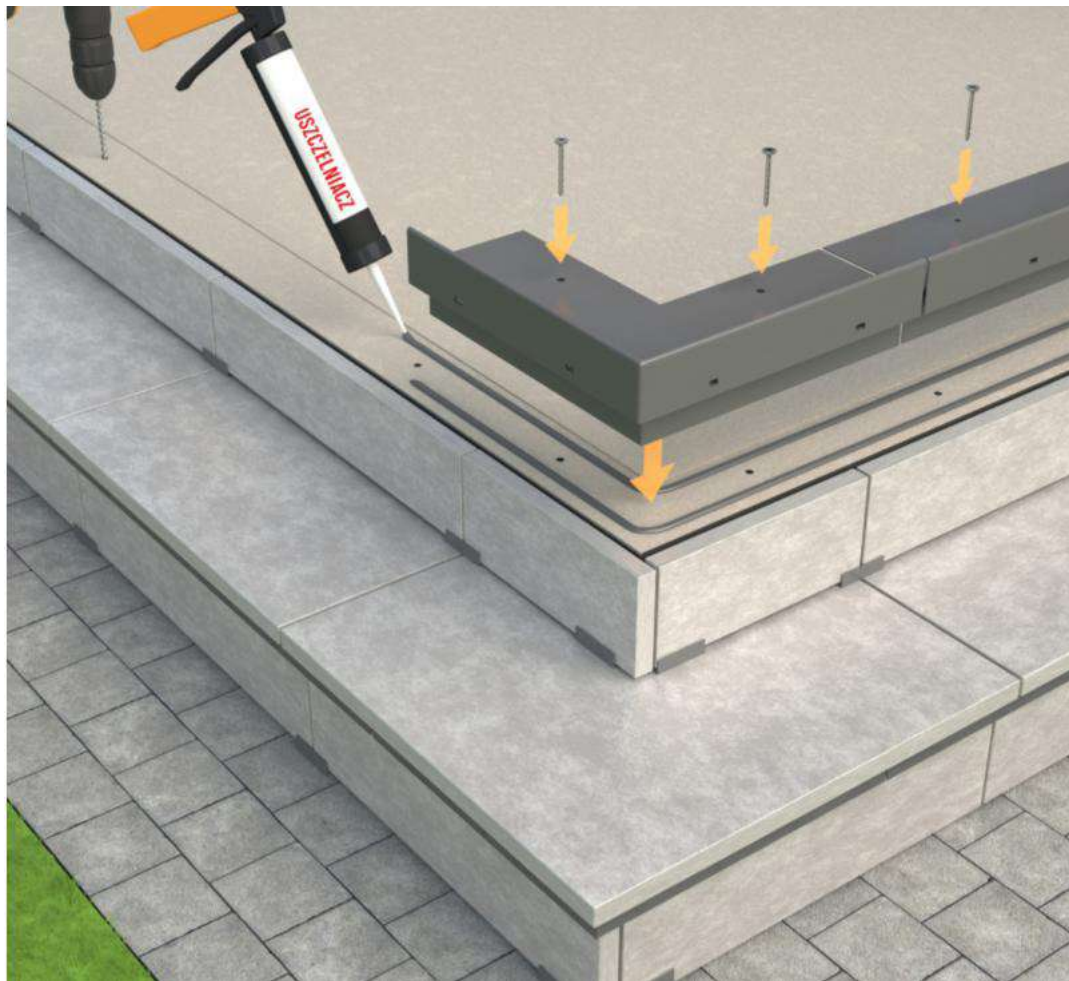

SYSTEM UNIWERSAL W20

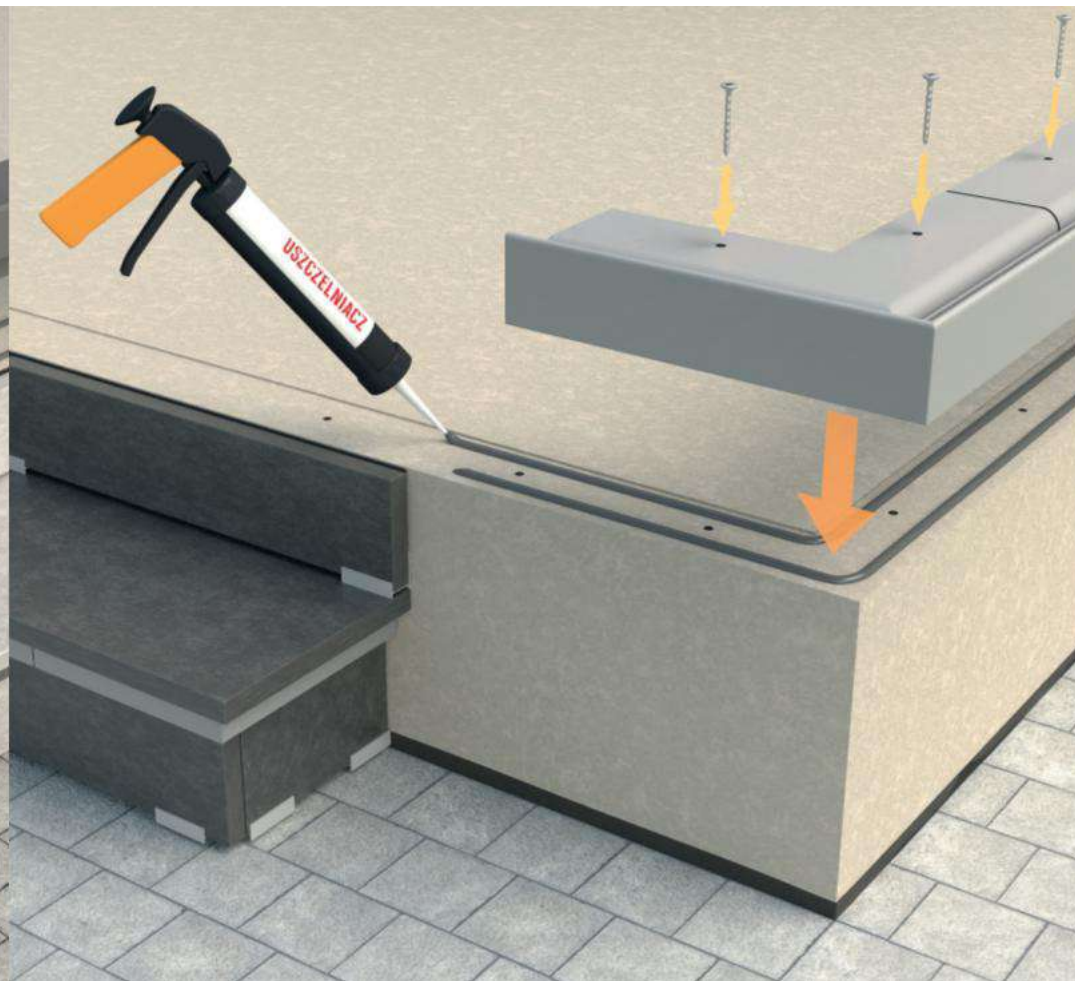

Montaż profili na platformie tarasu

Montaż zastosowanych **profilów okapowych Renoplast W30/W35 PLUS/W20/W20R** wykonujemy zgodnie z odpowiednią instrukcją dla danego systemu.



TARAS ZE SCHODAMI WENTYLOWANYMI

Podziel się z nami swoją opinią:



Threads



Tik Tok



Instagram



Facebook



Youtube



Renoplast

www.renoplast.pl